

Farbliche Kennzeichnung:

- Hölzer neu
- Hölzer abstecken und prüfen => evtl. erneuern
- Stahlbauteile neu, Werkstoffnr. 1.4401 (V4A)
- Konstruktiver Mangel
- Mechanischer Mangel (Bruch, Durchbiegung, etc.)
- Sonstige Schäden und Mängel, Erläuterung in Zeichnung


Legende:

- 1... Schadensnummer - Erläuterung in Schadensliste
- 1... Detail-Nr.
- SW Sprengwerk

HINWEIS:
Die hier dargestellten Maßnahmen sind Vorschläge auf der Grundlage der bisher bekannten Schäden. Eine Abstimmung und Festlegung der Einzelmaßnahmen ist noch während der Bauarbeiten nach Freilegung vor Ort mit den Baubeteiligten zu treffen!

Grundriss Ebene Z0.1 - Empore

Dokumentation/Ausführungsplanung	STUFE: 1 [] 2 [X] 3 []	Blatt-Nr.:
albrecht Ingenieurbüro An der Kirche 10 34 302 Guxhagen fon 056 65.92 11 60 fax 056 65.92 11 61 email buero@albrecht-ibb.de	Bauvorhaben: Grundinstandsetzung der Ev. Kirche Beiseförth Hier: Kirchenschiff	Bauherr: Ev. Kirchengemeinde Beiseförth 34323 Malsfeld
	Pflandarstellung: Grundriss Ebene Z0.1 Übersichtsplan Maßnahmen	
Projekt-Nr.: 07-1712	Gezeichnet: März 2016 DL	Masstab: 1:50
Sonstiges: vgl. Schadensliste		Plan-Nr.: A 01

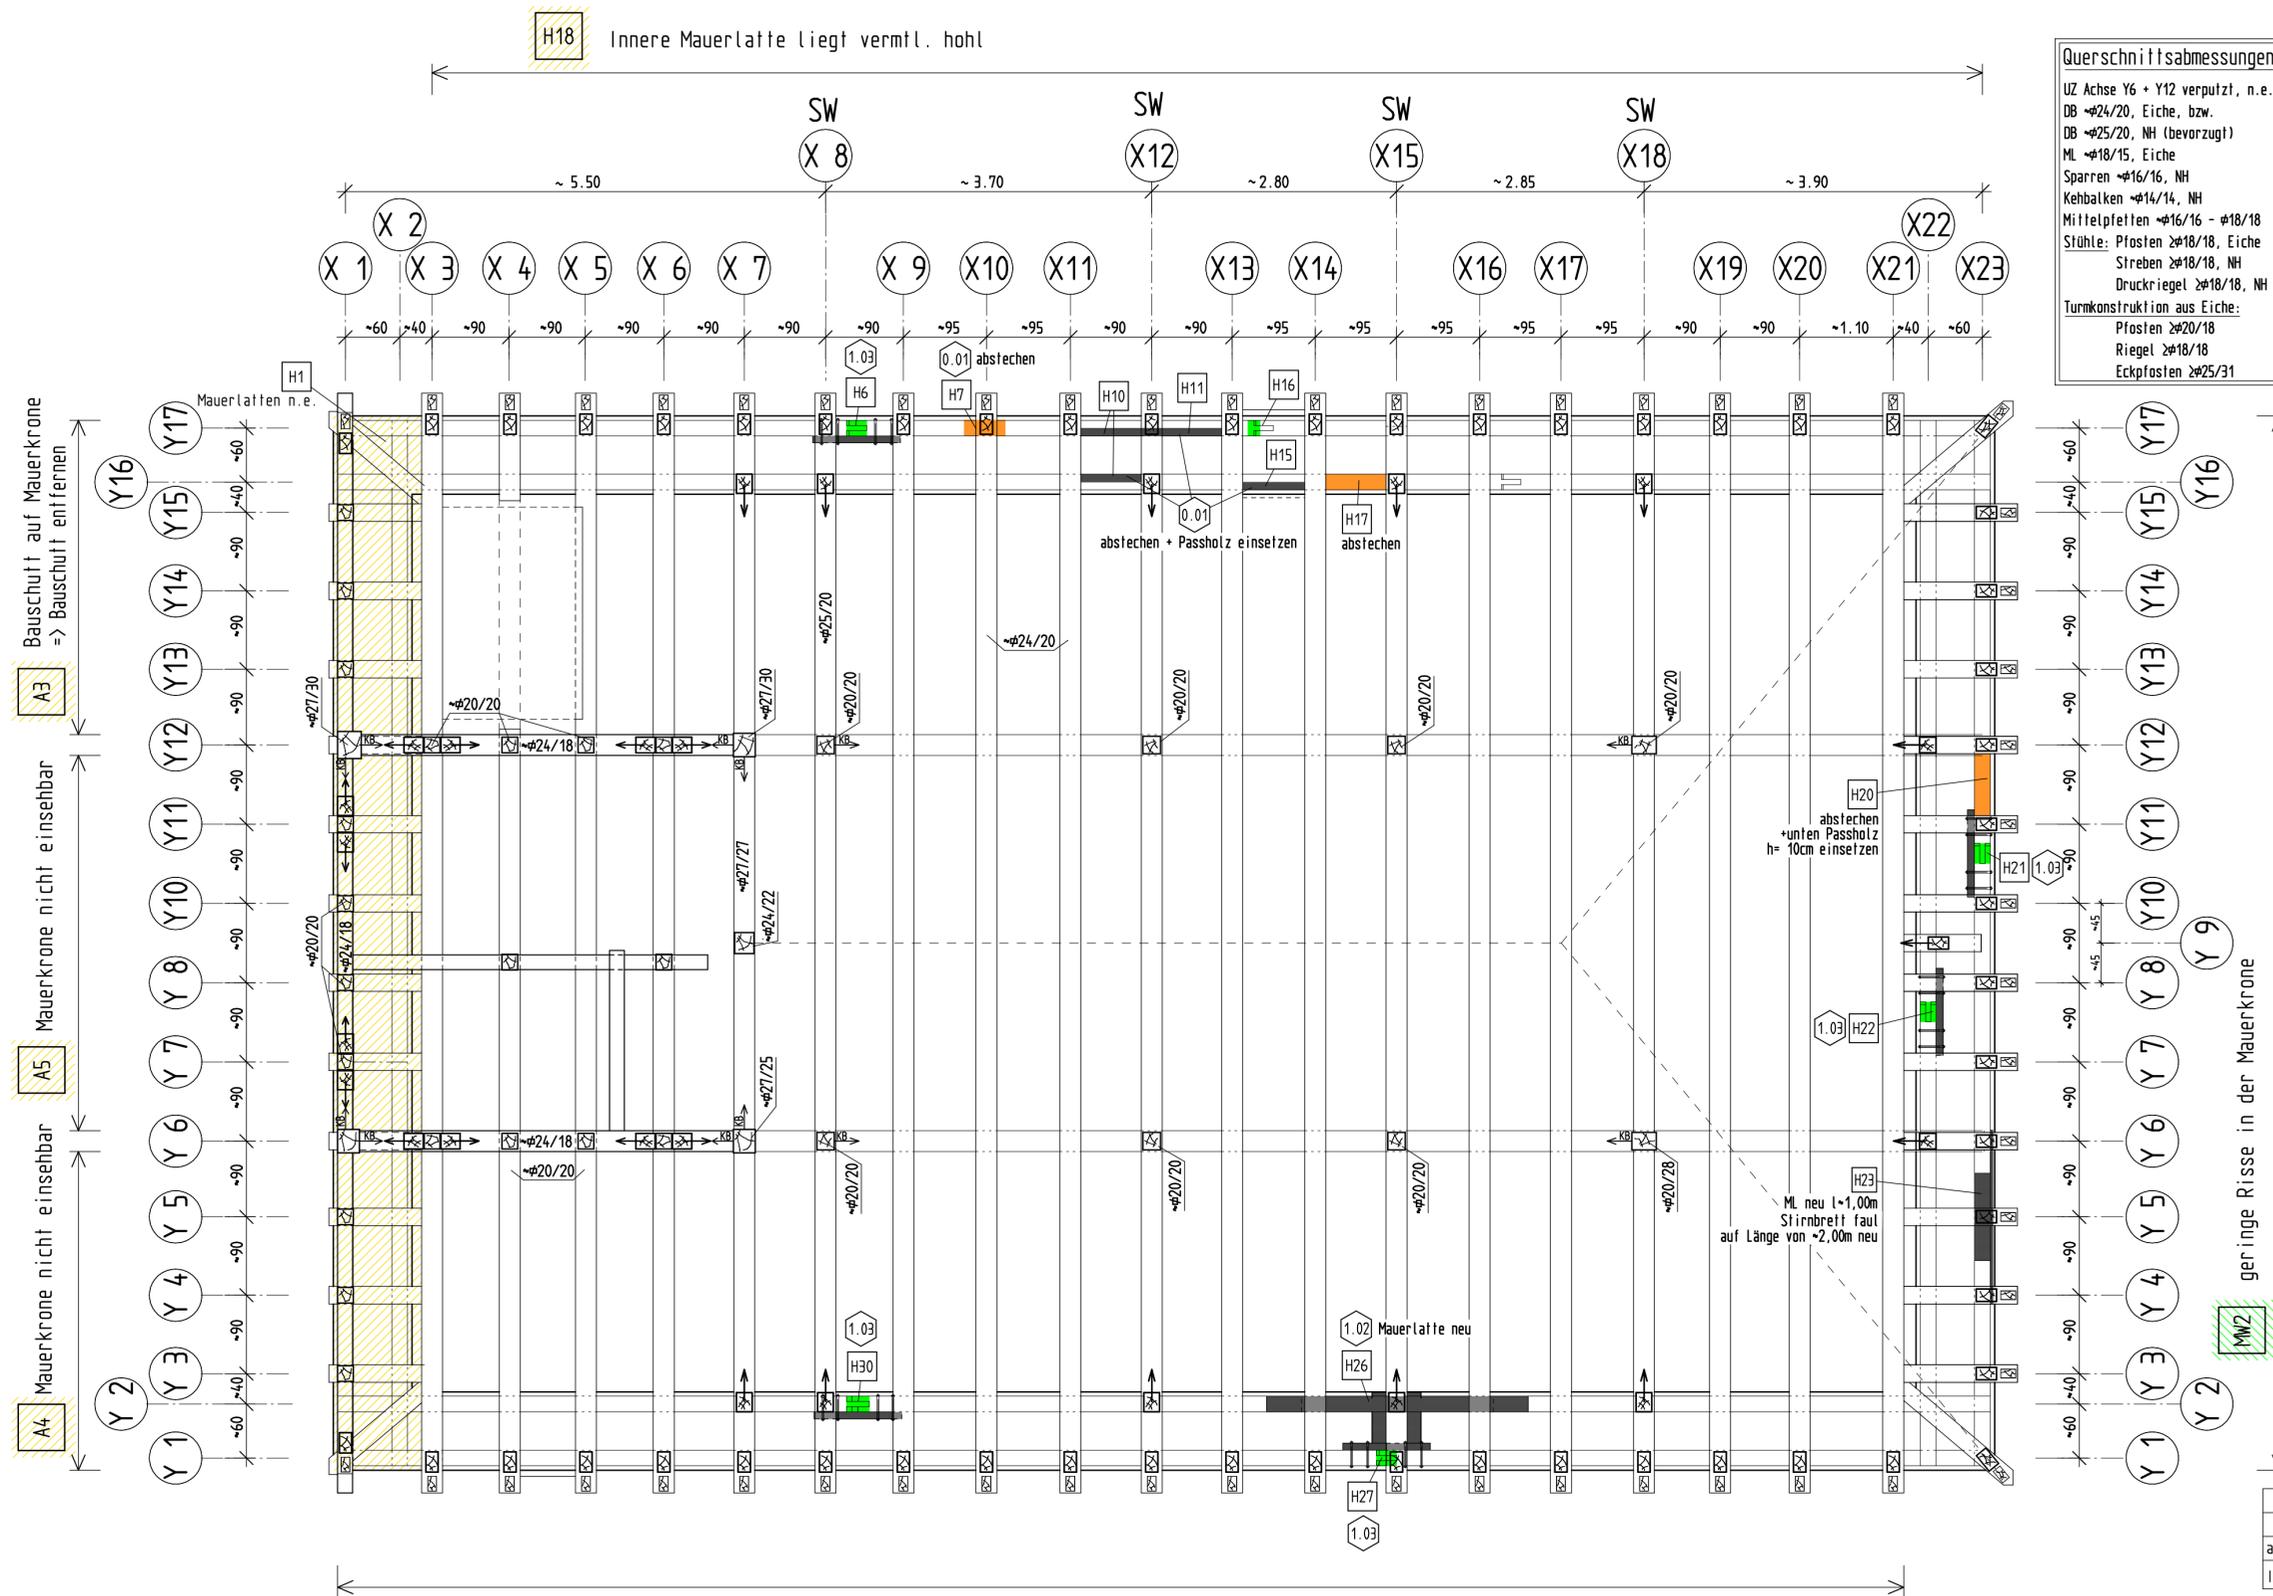

Querschnittsabmessungen:
 UZ Achse Y6 + Y12 verputzt, n.e.
 DB \varnothing 24/20, Eiche, bzw.
 DB \varnothing 25/20, NH (bevorzugt)
 ML \varnothing 18/15, Eiche
 Sparren \varnothing 16/16, NH
 Kehbalken \varnothing 14/14, NH
 Mittelpfetten \varnothing 16/16 - \varnothing 18/18
 Stühle: Pfosten \geq 18/18, Eiche
 Streben \geq 18/18, NH
 Druckriegel \geq 18/18, NH
 Turmkonstruktion aus Eiche:
 Pfosten \geq 20/18
 Riegel \geq 18/18
 Eckpfosten \geq 25/31

- Farbliche Kennzeichnung:**
- Hölzer neu
 - Hölzer absstechen und prüfen => evtl. erneuern
 - Stahlbauteile neu, Werkstoffnr. 1.4401 (V4A)
 - Konstruktiver Mangel
 - Mechanischer Mangel (Bruch, Durchbiegung, etc.)
 - Sonstige Schäden und Mängel, Erläuterung in Zeichnung

- Legende:**
- 1... Schadensnummer - Erläuterung in Schadensliste
 - 1.03 Detail-Nr.
 - SW Sprengwerk

HINWEIS:
 Die hier dargestellten Maßnahmen sind Vorschläge auf der Grundlage der bisher bekannten Schäden. Eine Abstimmung und Festlegung der Einzelmaßnahmen ist noch während der Bauarbeiten nach Freilegung vor Ort mit den Baubeteiligten zu treffen!

Grundriss Ebene Z1

a	CJ	06.07.2017	Maßnahmen Achse Y2/X14-X16 überarbeitet
INDEX	NAME	DATUM	ÄNDERUNGEN bzw. ERGÄNZUNGEN
Dokumentation/Ausführungsplanung	STUFE:	1 []	2 [X]
albrecht Ingenieurbüro An der Kirche 10 34 302 Guxhagen fon 056 65.92 11 60 fax 056 65.92 11 61 email buero@albrecht-ibb.de	Bauvorhaben:	Grundinstandsetzung der Ev. Kirche Beiseförth	Bauherr:
	Hier:	Kirchenschiff	Ev. Kirchengemeinde Beiseförth Kirchstraße 9 34323 Malsfeld
Projekt-Nr.:	Gezeichnet:	Masstab:	Plan-Nr.:
07-1712	März 2016	DL 1:50	A 02a
		Sonstiges:	vgl. Schadenliste

Querschnittsabmessungen:

UZ Achse Y6 + Y12 verputzt, n.e.
 DB $\varnothing 24/20$, Eiche, bzw.
 DB $\varnothing 25/20$, NH (bevorzugt)
 ML $\varnothing 18/15$, Eiche
 Sparren $\varnothing 16/16$, NH
 Kehbalken $\varnothing 14/14$, NH
 Mittelpfetten $\varnothing 16/16$ - $\varnothing 18/18$
 Stühle: Pfosten $\geq \varnothing 18/18$, Eiche
 Streben $\geq \varnothing 18/18$, NH
 Druckriegel $\geq \varnothing 18/18$, NH
 Turmkonstruktion aus Eiche:
 Pfosten $\geq \varnothing 20/18$
 Riegel $\geq \varnothing 18/18$
 Eckpfosten $\geq \varnothing 25/31$


Farbliche Kennzeichnung:

- Hölzer neu
- Hölzer abstecken und prüfen => evtl. erneuern
- Stahlbauteile neu, Werkstoffnr. 1.4401 (V4A)
- Konstruktiver Mangel
- Mechanischer Mangel (Bruch, Durchbiegung, etc.)
- Sonstige Schäden und Mängel, Erläuterung in Zeichnung
- Sicherung Deckenfeld von unten mit 5-fach verleimter Mehrschichtplatte 1,25x2,50m, d= 19mm, Befestigt an DB mit Bolzen M12, e=50cm

Legende:


- 1... Schadensnummer - Erläuterung in Schadenliste
- 1... Detail-Nr.
- SW Sprengwerk

HINWEIS:
 Die hier dargestellten Maßnahmen sind Vorschläge auf der Grundlage der bisher bekannten Schäden. Eine Abstimmung und Festlegung der Einzelmaßnahmen ist noch während der Bauarbeiten nach Freilegung vor Ort mit den Baubeteiligten zu treffen!

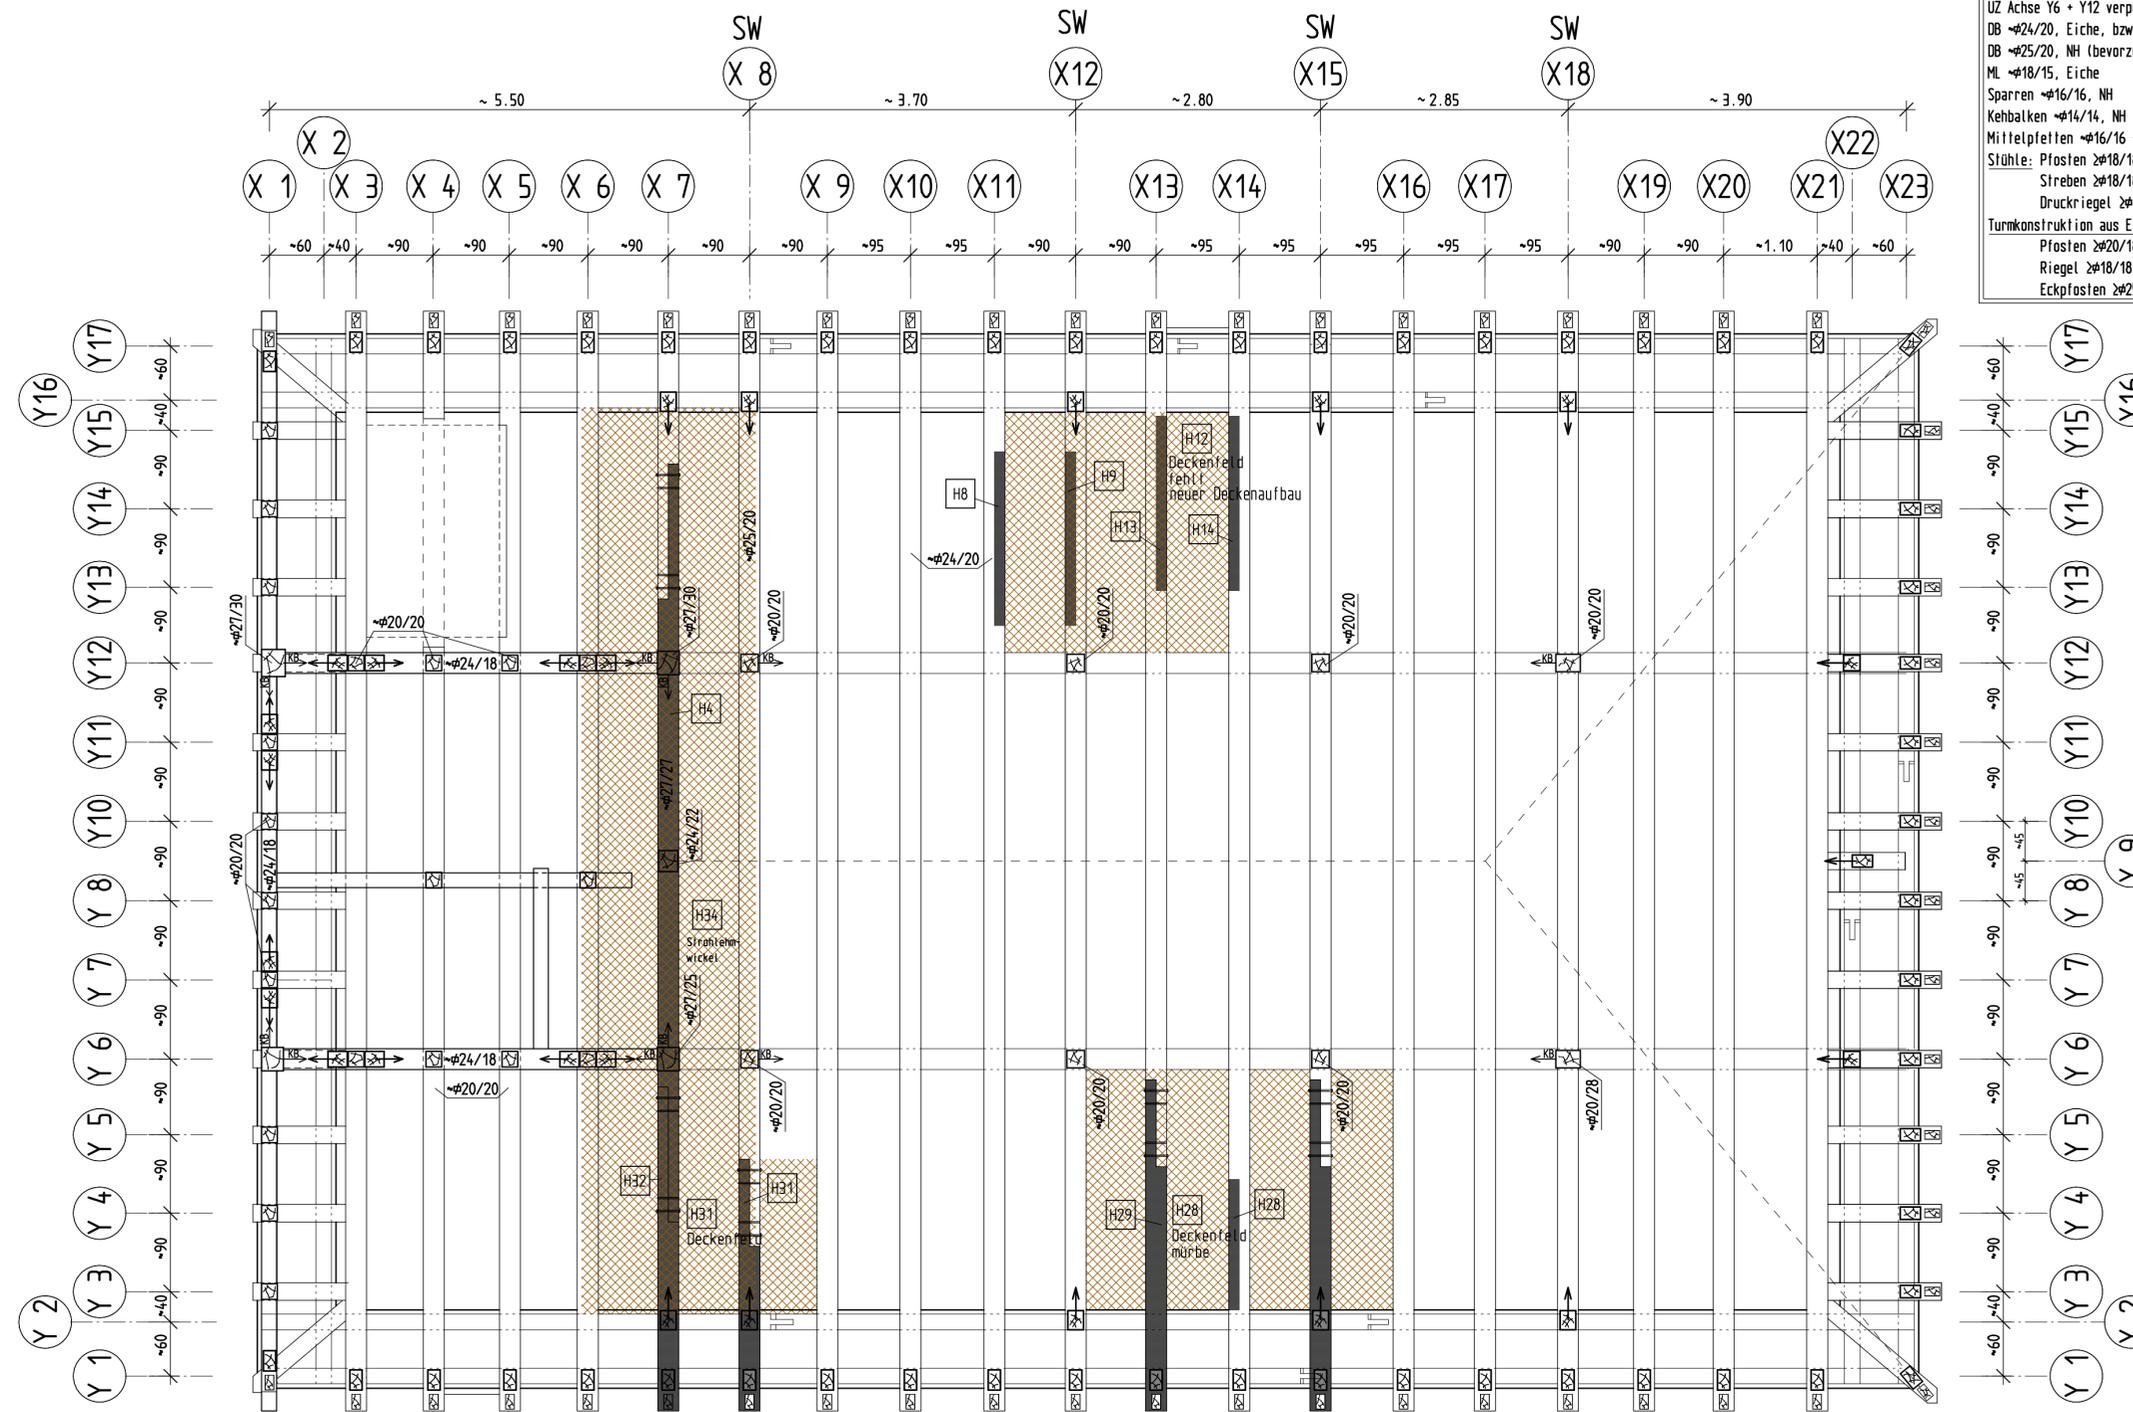

Grundriss Ebene Z1

b	CJ	04.07.2017	Maßnahmen Achse X7, X8+X12 überarbeitet
a	CJ	06.06.2017	Maßnahmen Achse X7 überarbeitet
INDEX	NAME	DATUM	ÄNDERUNGEN bzw. ERGÄNZUNGEN
Dokumentation/Ausführungsplanung	STUFE:	1 []	2 [X]
albrecht Ingenieurbüro An der Kirche 10 34 302 Guxhagen fon 056 65.92 11 60 fax 056 65.92 11 61 eMail buero@albrecht-ibb.de	Bauvorhaben:	Grundinstandsetzung der Ev. Kirche Beiseförth	Bauherr:
	Hier:	Kirchenschiff	Ev. Kirchengemeinde Beiseförth Kirchstraße 9 34323 Malsfeld
Plandarstellung: Grundriss Ebene Z1 Übersichtsplan Maßnahmen Sicherung Deckenfelder			
Projekt-Nr.:	Gezeichnet:	Masstab:	Sonstiges:
07-1712	März 2016 DL	1:50	vgl. Schadenliste
			Plan-Nr.:
			A 03-1b

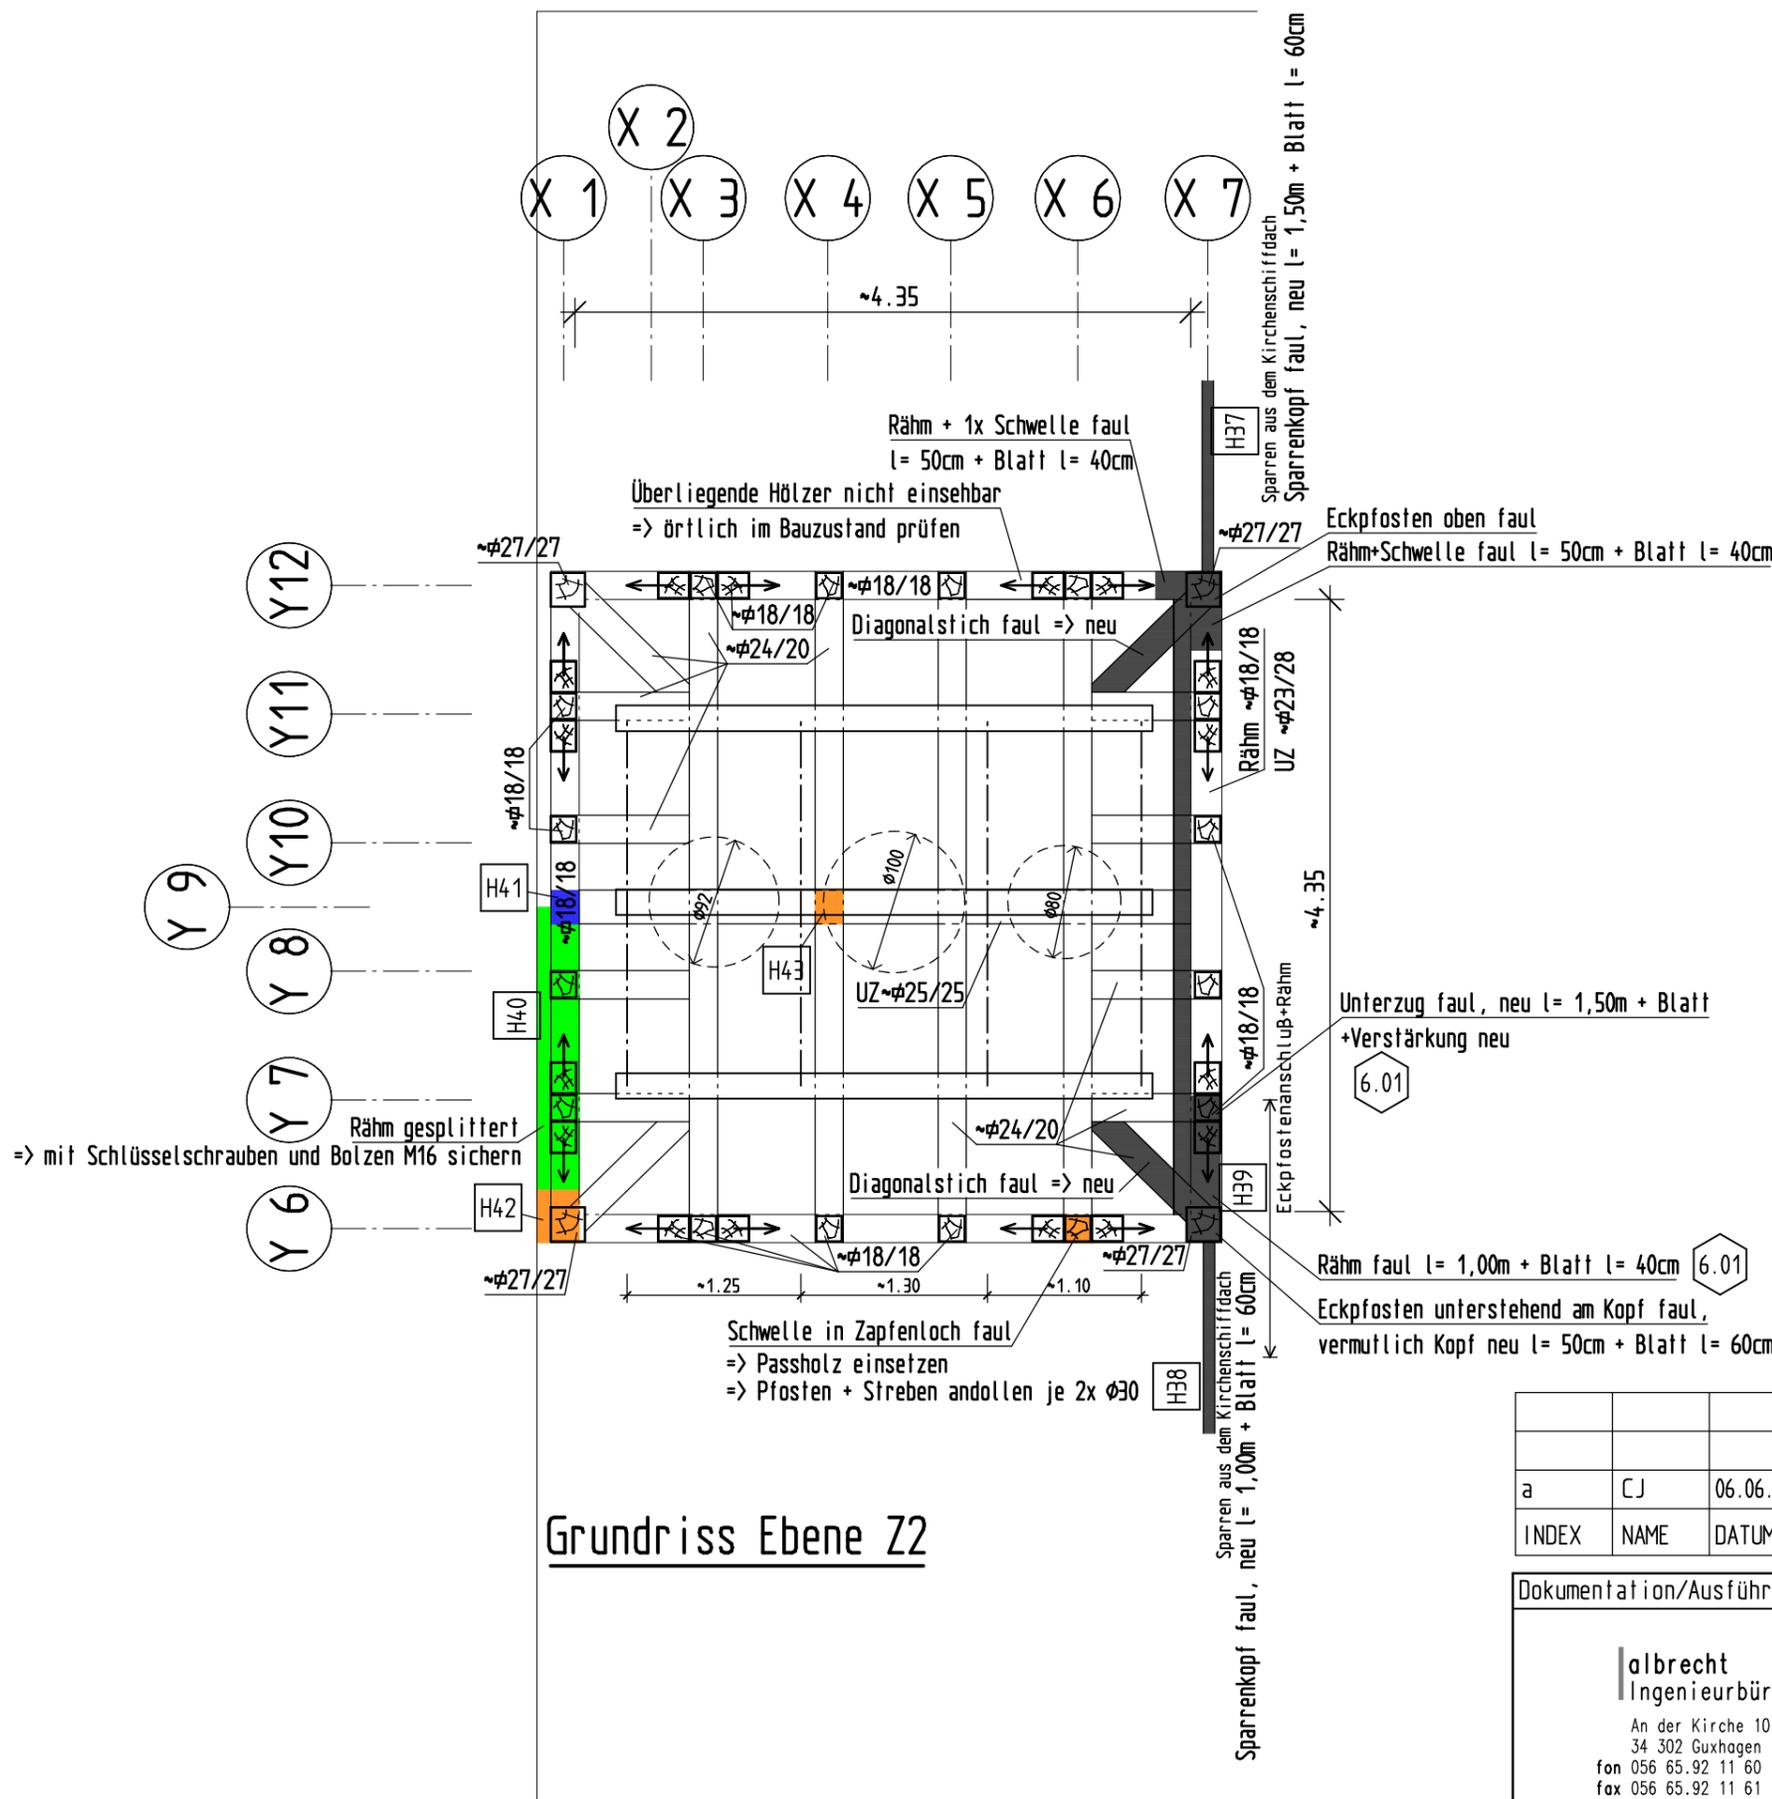

Grundriss Ebene Z2

Farbliche Kennzeichnung:

- Hölzer neu
- Hölzer abstecken und prüfen => evtl. erneuern
- Stahlbauteile neu, Werkstoffnr. 1.4401 (V4A)
- Konstruktiver Mangel
- Mechanischer Mangel (Bruch, Durchbiegung, etc.)
- Sonstige Schäden und Mängel, Erläuterung in Zeichnung


Legende:

- 1... Schadensnummer - Erläuterung in Schadensliste
- 1... Detail-Nr.
- SW** Sprengwerk

HINWEIS:
 Die hier dargestellten Maßnahmen sind Vorschläge auf der Grundlage der bisher bekannten Schäden. Eine Abstimmung und Festlegung der Einzelmaßnahmen ist noch während der Bauarbeiten nach Freilegung vor Ort mit den Baubeteiligten zu treffen!

a	CJ	06.06.2017	Maßnahmen Achse X7 überarbeitet
INDEX	NAME	DATUM	ÄNDERUNGEN bzw. ERGÄNZUNGEN

Dokumentation/Ausführungsplanung		STUFE: 1 [] 2 [X] 3 []	Blatt-Nr.:
albrecht Ingenieurbüro An der Kirche 10 34 302 Guxhagen fon 056 65.92 11 60 fax 056 65.92 11 61 eMail buero@albrecht-ibb.de		Bauvorhaben: Grundinstandsetzung der Ev. Kirche Beiseförth Hier: Kirchenschiff	Bauherr: Ev. Kirchengemeinde Beiseförth Kirchstraße 9 34323 Malsfeld
		Plandarstellung: Grundriss Ebene Z2 Übersichtsplan Maßnahmen	
Projekt-Nr.: 07-1712	Gezeichnet: März 2016 DL	Maßstab: 1:50	Sonstiges: vgl. Schadensliste
			Plan-Nr.: A 04a

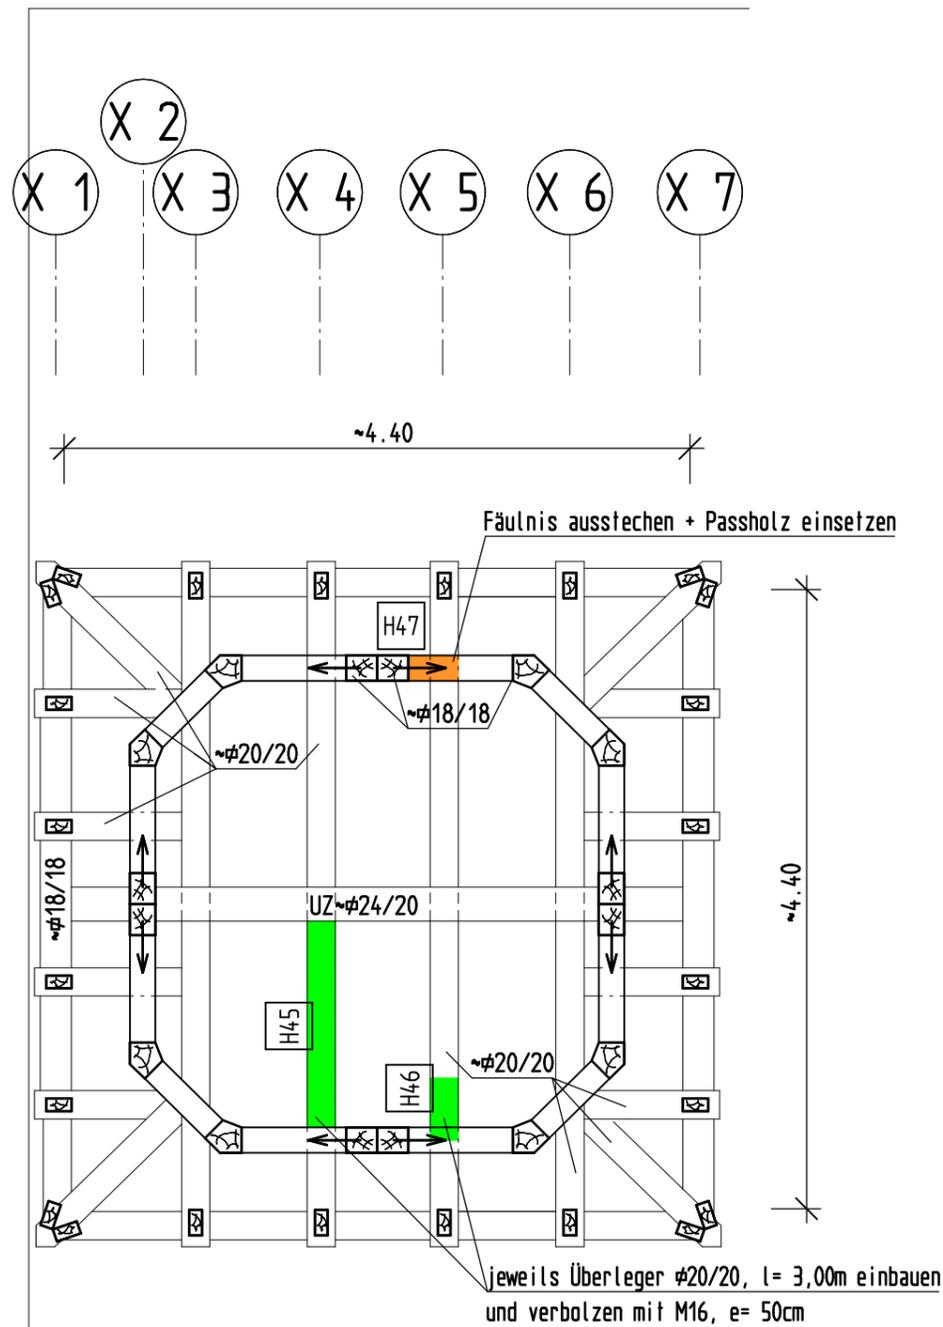

Grundriss Ebene Z3



Geringe Verschiebung
im Fachwerkgefüge

Farbliche Kennzeichnung:


- Hölzer neu
- Hölzer abstechen und prüfen => evtl. erneuern
- Stahlbauteile neu, Werkstoffnr. 1.4401 (V4A)
- Konstruktiver Mangel
- Mechanischer Mangel (Bruch, Durchbiegung, etc.)
- Sonstige Schäden und Mängel, Erläuterung in Zeichnung

Legende:

- 1... Schadensnummer - Erläuterung in Schadensliste
- 1... Detail-Nr.
- SW Sprengwerk

HINWEIS:
Die hier dargestellten Maßnahmen sind Vorschläge auf der Grundlage der bisher bekannten Schäden. Eine Abstimmung und Festlegung der Einzelmaßnahmen ist noch während der Bauarbeiten nach Freilegung vor Ort mit den Baubeteiligten zu treffen!

Dokumentation/Ausführungsplanung		STUFE: 1 [] 2 [X] 3 []	Blatt-Nr.:
albrecht Ingenieurbüro An der Kirche 10 34 302 Guxhagen fon 056 65.92 11 60 fax 056 65.92 11 61 eMail buero@albrecht-ibb.de		Bauvorhaben: Grundinstandsetzung der Ev. Kirche Beiseförth Hier: Kirchenschiff	Bauherr: Ev. Kirchengemeinde Beiseförth Kirchstraße 9 34323 Malsfeld
		Plandarstellung: Grundriss Ebene Z3 Übersichtsplan Maßnahmen	
Projekt-Nr.: 07-1712	Gezeichnet: März 2016 DL	Masstab: 1:50	Sonstiges: vgl. Schadenliste
			Plan-Nr.: A 05

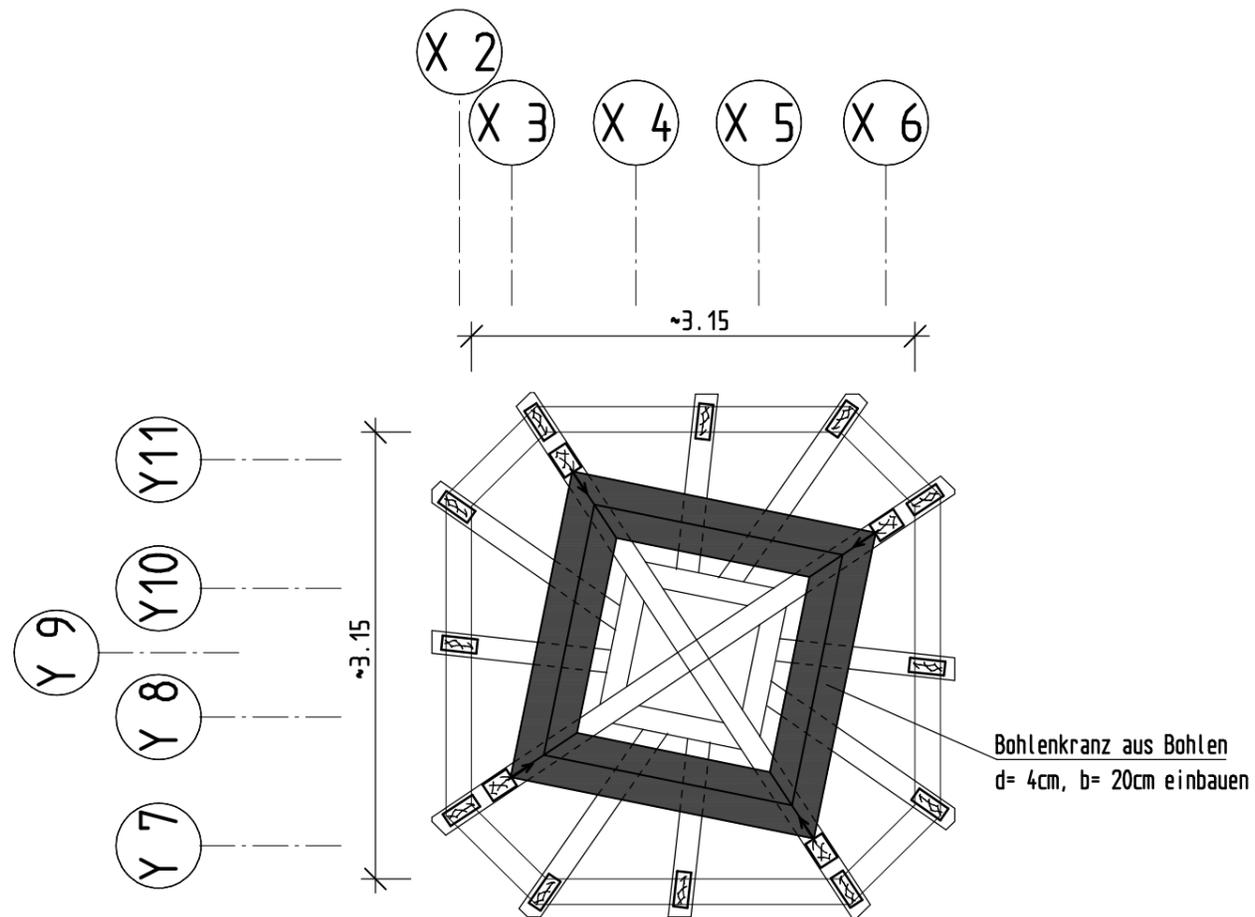

Grundriss Ebene Z4



DB-Ebene Verschiebungen erkennbar

Farbliche Kennzeichnung:

- Hölzer neu
- Hölzer abstechen und prüfen => evtl. erneuern
- Stahlbauteile neu, Werkstoffnr. 1.4401 (V4A)
- Konstruktiver Mangel
- Mechanischer Mangel (Bruch, Durchbiegung, etc.)
- Sonstige Schäden und Mängel, Erläuterung in Zeichnung



Legende:

- 1... Schadensnummer - Erläuterung in Schadensliste
- 1... Detail-Nr.
- SW** Sprengwerk



HINWEIS:

Die hier dargestellten Maßnahmen sind Vorschläge auf der Grundlage der bisher bekannten Schäden. Eine Abstimmung und Festlegung der Einzelmaßnahmen ist noch während der Bauarbeiten nach Freilegung vor Ort mit den Baubeteiligten zu treffen!

Dokumentation/Ausführungsplanung		STUFE: 1 [] 2 [X] 3 []			Blatt-Nr.:
albrecht Ingenieurbüro An der Kirche 10 34 302 Guxhagen fon 056 65.92 11 60 fax 056 65.92 11 61 eMail buero@albrecht-ibb.de		Bauvorhaben: Grundinstandsetzung der Ev. Kirche Beiseförth Hier: Kirchenschiff		Bauherr: Ev. Kirchengemeinde Beiseförth Kirchstraße 9 34323 Malsfeld	
		Plandarstellung: Grundriss Ebene Z4 Übersichtsplan Maßnahmen			
Projekt-Nr.:	Gezeichnet:	Masstab:	Sonstiges:		Plan-Nr.:
07-1712	März 2016 DL	1:50	vgl. Schadensliste		A 06

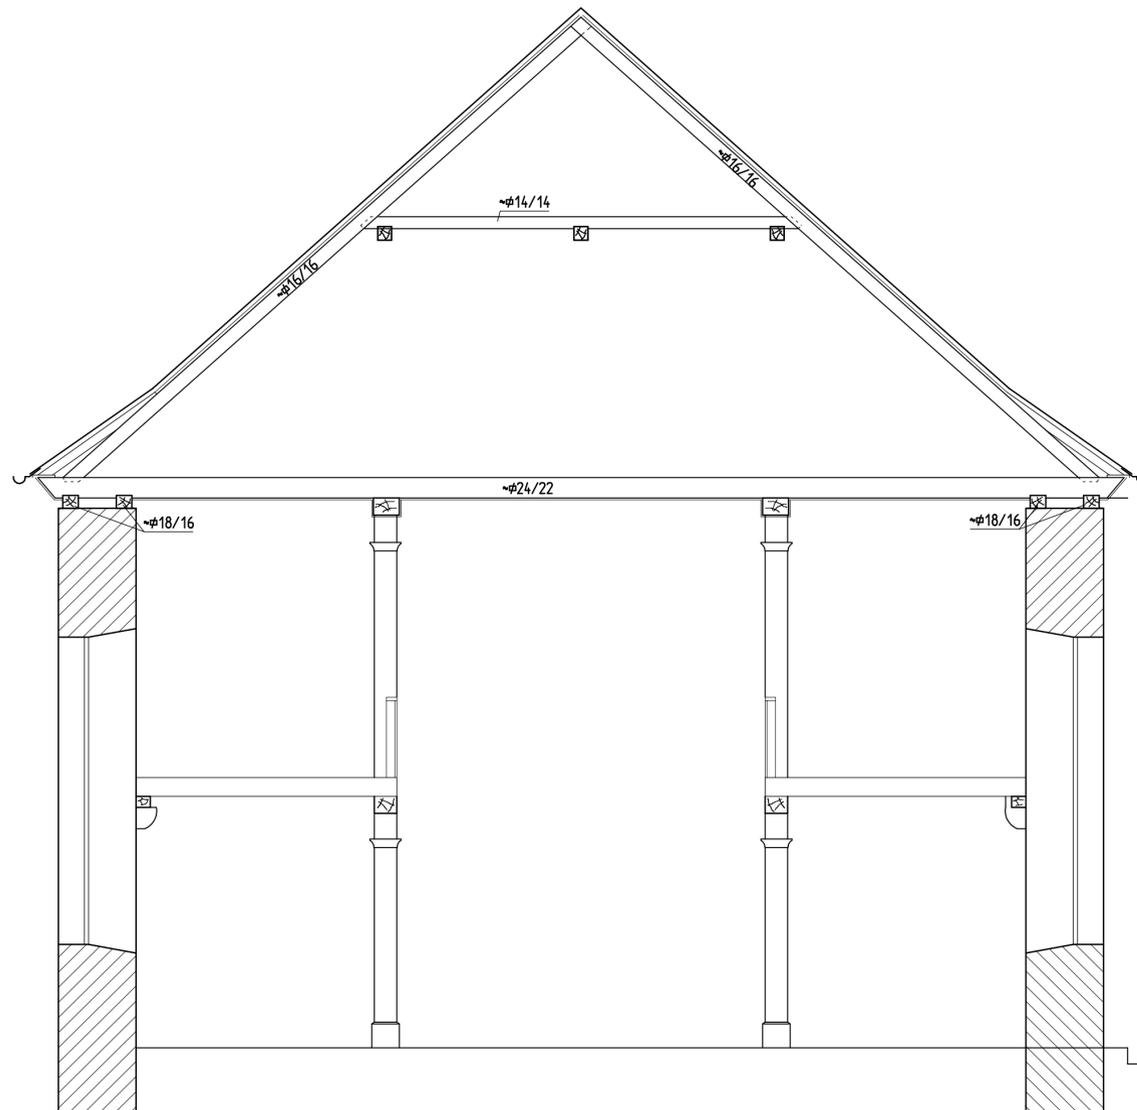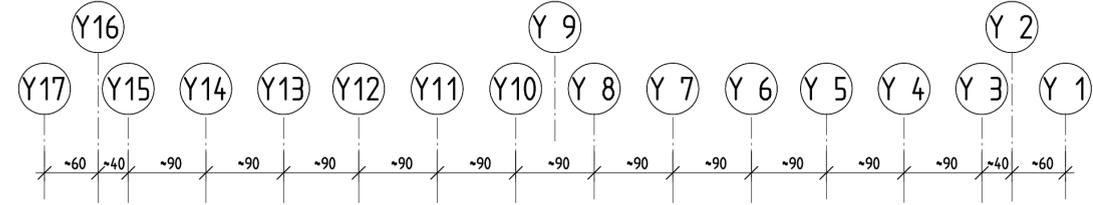

Schnitt Normalgespärre

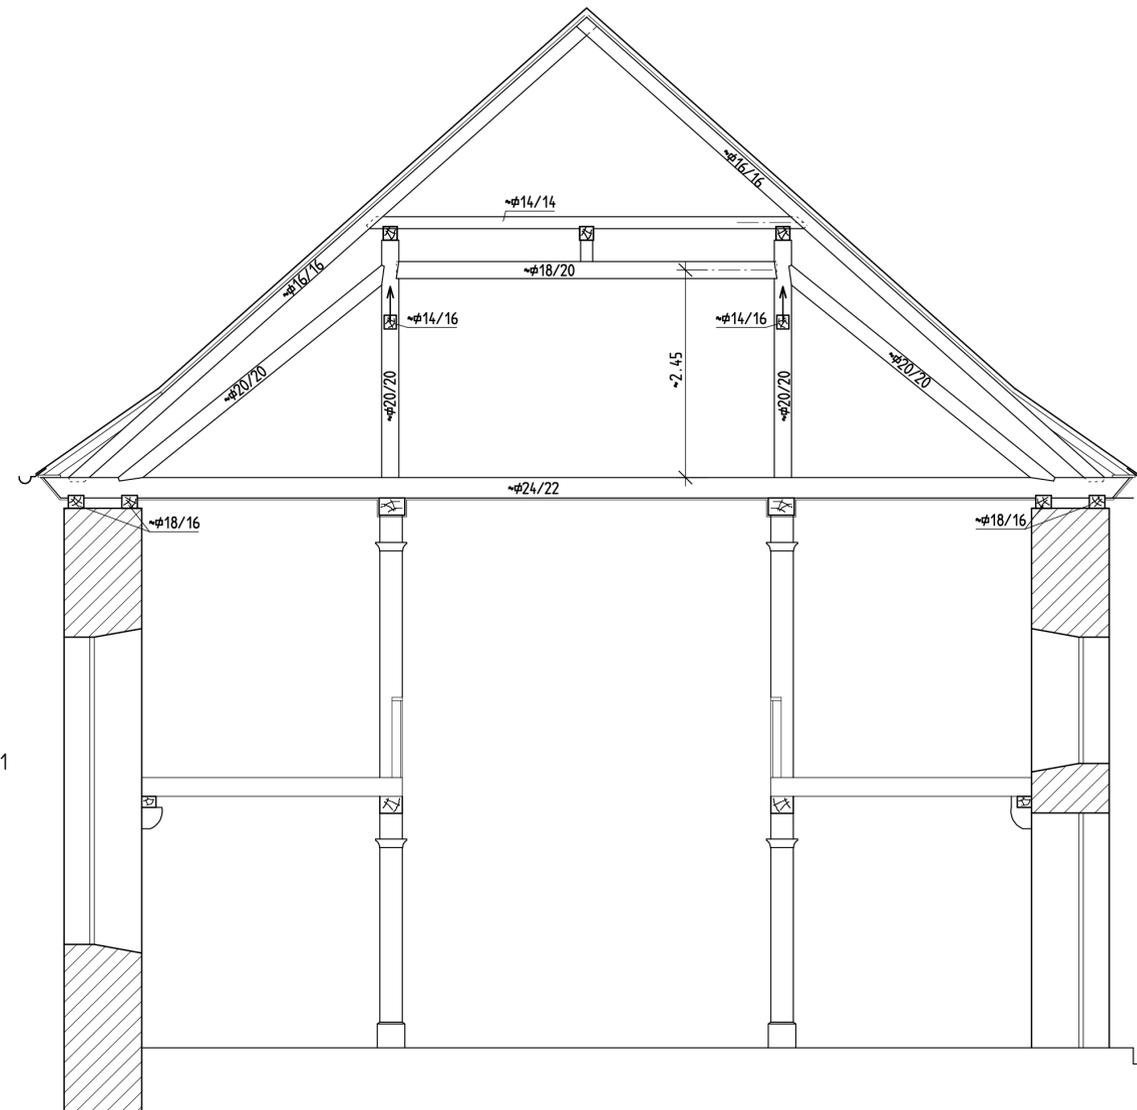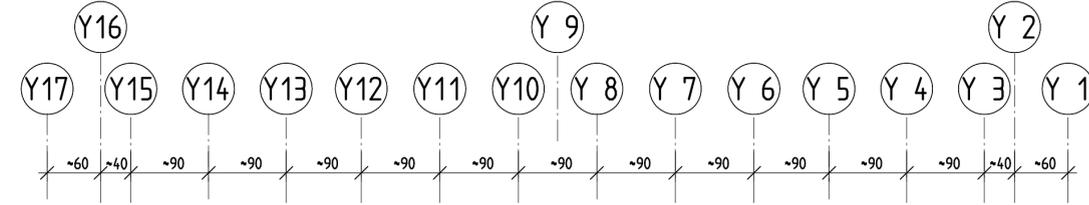

Schnitt Sprengwerk
Achse X8/X12/X15/X18

Farbliche Kennzeichnung:

- Hölzer neu
- Hölzer abstecken und prüfen => evtl. erneuern
- Stahlbauteile neu, Werkstoffnr. 1.4401 (V4A)
- Konstruktiver Mangel
- Mechanischer Mangel (Bruch, Durchbiegung, etc.)
- Sonstige Schäden und Mängel, Erläuterung in Zeichnung

Legende:

- 1... Schadensnummer - Erläuterung in Schadensliste
- 1... Detail-Nr.
- SW** Sprengwerk

HINWEIS:
Die hier dargestellten Maßnahmen sind Vorschläge auf der Grundlage der bisher bekannten Schäden. Eine Abstimmung und Festlegung der Einzelmaßnahmen ist noch während der Bauarbeiten nach Freilegung vor Ort mit den Bauteilgigen zu treffen!

Dokumentation/Ausführungsplanung albrecht Ingenieurbüro An der Kirche 10 34 302 Guxhagen fon 056 65 92 11 60 fax 056 65 92 11 61 eMail buero@albrecht-ibb.de	STUFE: 1 [] 2 [X] 3 [] Blatt-Nr.: Bauvorhaben: Grundinstandsetzung der Ev. Kirche Beiseförth Hier: Kirchenschiff Pflandarstellung: Schnitte Normalgespärre + Sprengwerk Übersichtsplan Maßnahmen	Bauherr: Ev. Kirchengemeinde Beiseförth Kirchstraße 9 34323 Malsfeld	Projekt-Nr.: 07-1712 Gezeichnet: März 2016 DL Maßstab: 1:50 Sonstiges: vgl. Schadenliste Plan-Nr.: A 07
--	--	---	--